

IP9201 IP Sensor 基板改修のお願い

IP Sensorコントロール基板に製造ミスがあり、外部入力为正しくイーサネットに反映されません。

Aviosys社指定の改修をする事で、正しく動作します。

改修基板 IP Sensorコントロール基板 (赤LED4個が付いている基板)

改修場所 コントロール基板半田面 赤LEDのリード部分 4箇所 (8本)

改修内容 赤LEDのリードを曲げて、隣の半田ランド側にも半田付けされている所を、隣の半田ランド側から、切り離す様に、半田コテであたため、リードをまっすぐに立て、根元から短く切る。

